Tel. +34 973 188 151
comercial@cashdro.com
www.cashdro.es

CD7 Bill Device - MRX


Repair Shooter solenoid

En caso de que la trampilla o compuerta de aceptación de billetes del validador de billetes de CashDro7 (MRX) se quede trabada, CashDro se quedará fuera de servicio y mostrará un error 161 SHUTTER SOLENOID OF INSERTION SLOT ERROR.


Esta incidencia suele ocurrir debido a la acumulación de suciedad del electroiman que acciona la trampilla de apertura, para solucionarla se recomienda lubricar con WD-40 los mecanismos internos.

Para ello se deberán seguir los siguientes pasos:

1.- Abrir la tapa lateral derecha (visto de frente) de la unidad cabecera Head Unit

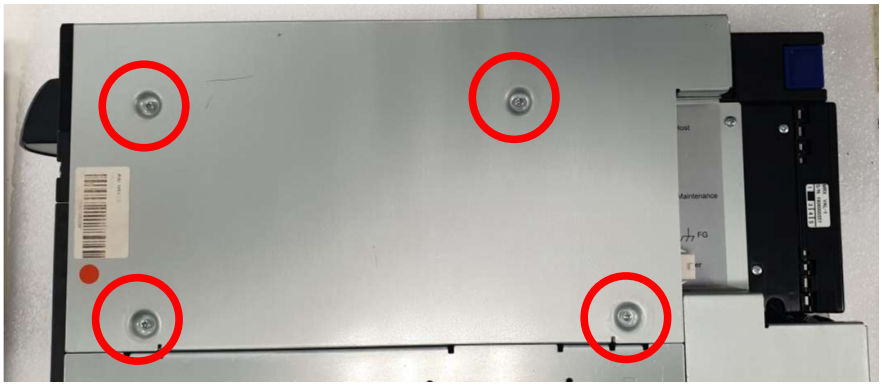



2.- Accionar manualmente el mecanismo que abre la compuerta y desbloquearlo, verificar que el movimiento se realiza sin ninguna pieza o elemento que obstaculice la apertura mecánica de la compuerta de aceptación.

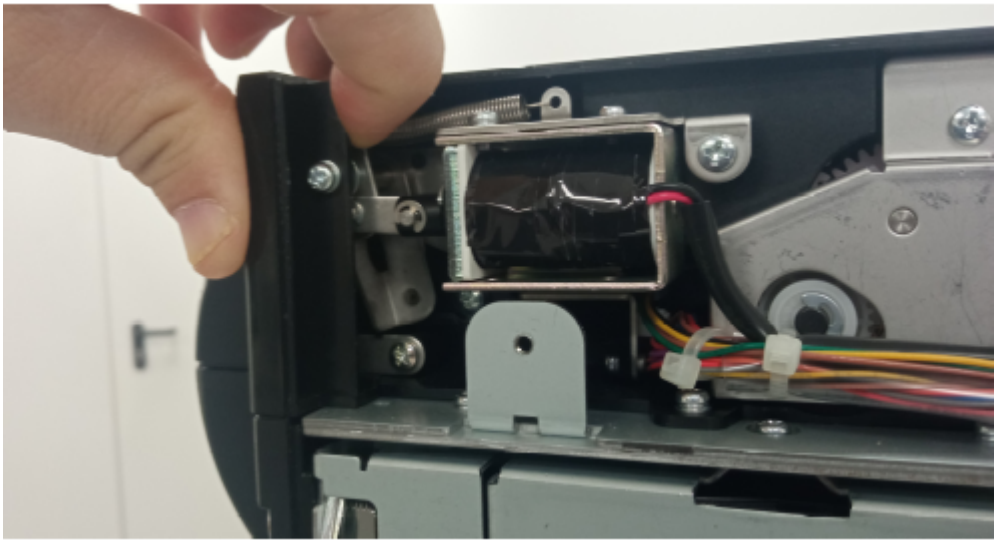


Tel. +34 973 188 151
comercial@cashdro.com
www.cashdro.es


3.- Lubricar con WD-40 en el interior del núcleo del electroiman y en los ejes que transmiten el juego o movimiento a la trampilla de entrada.

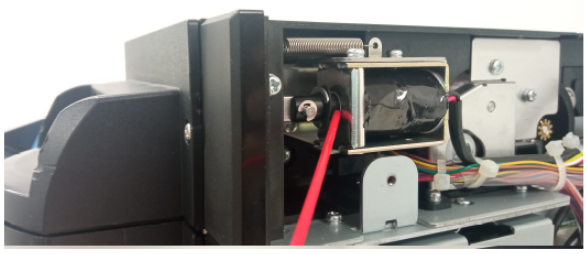

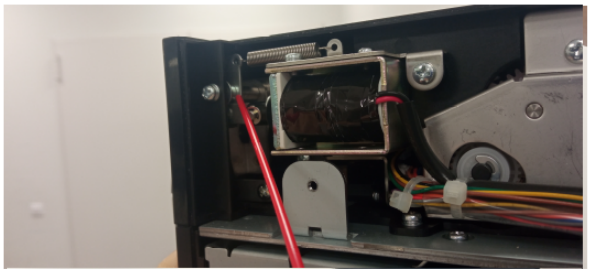


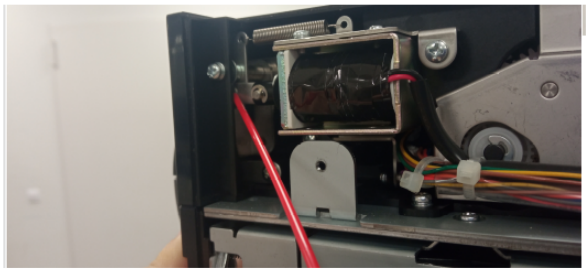

4.- Se recomienda de igual forma alargar el muelle que acciona el solenoide, para evitar que tenga que ejercer excesiva fuerza y se bloquee. Para ello extraer el muelle con unas pinzas y alargarlo manualmente.

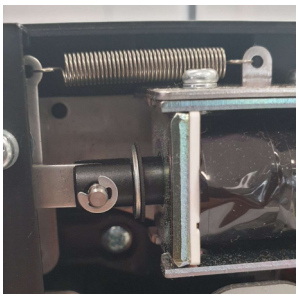



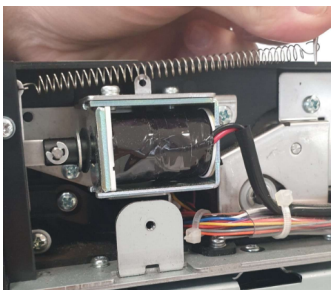

5.- Para comprobar que la compuerta se abre correctamente de forma automática no será necesario introducir billetes, simplemente mediante el software de CashDro al acceder a la pantalla de carga se activará y abrirá la compuerta de aceptación.

Se pueden entrar y salir varias veces en carga para verificar que el mecanismo funciona de forma correcta.